


※映像信号を入力し、モニターケーブルも接続後、本体電源アダプターを接続してください。


1. 各名称

■前面

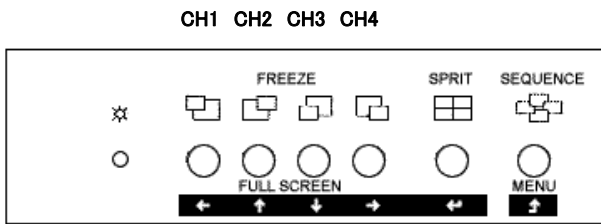

- ①FREEZE/FULLSCREEN ボタン:  
1~4チャンネルをフルスクリーン(全画面)で固定
- ②SPRIT ボタン:4分割画面表示
- ③SEQUENCE ボタン:各画面を順番に切替表示

■背面

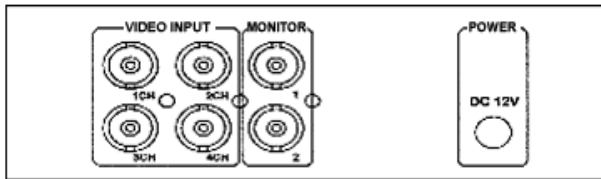

- ①VIDEO INPUT:1~4チャンネルのビデオ入力
- ②MONITOR OUTPUT:モニターへの2出力
- ③POWER:電源(DC12V)

2. 操作方法(前面ボタンを参照)

- ①SPRIT(スプリット)  
4分割画面表示されます。  
※メニューのディスプレイ項目で、スプリットモードを選択できます。
- ②MENU(メニュー)  
メニューボタンで各種設定を行います。  
※メニュー画面を表示するにはボタンを長押しします。
- ③SEQUENCE(シーケンス)  
各画面を順番に表示する場合に利用します。  
※メニューで各画面の切替時間を設定できます。
- ④PIP(ピクチャー・イン・ピクチャー)  
メニューのオートシーケンスで、固定画面表示時やシーケンス画面表示時に、ピクチャー・イン・ピクチャー(全画面の中に小さな画面を表示)の設定をするか選択します。

3. 設定

設定画面に入るには、MENU ボタンを長押しします。

■メインメニュー

> MAIN MENU < 1.TIME / DATE 2.CAMERA 3.AUTO SEQUENCE 4.DISPLAY 5.MOTION DETECTION	メインメニュー 1.日時 2.カメラ 3.オートシーケンス 4.ディスプレイ 5.動き感知
--	--

1. 日時

> TIME / DATE < 1.TIME 2.DATE 3.TIME DISPLAY: ON 4.DATE DISPLAY: ON 5.DATE FORMAT: ASIA 6.YEAR FORMAT: 4 DIGIT 7.TIME CORRECT: +00 SEC/DAY	日時 1.時刻 2.日付 3.時刻表示: ON=表示 4.日付表示: ON=表示 5.日付形式: アジア 6.年形式: 4桁 7.時刻補正: +00秒/日
---	--

時刻が遅れる、もしくは、進みすぎる場合は、「7.時刻補正」で調整してください。

2. カメラ

> CAMERA < 1. CH1 NAME: CAM1 2. CH2 NAME: CAM2 3. CH3 NAME: CAM3 4. CH4 NAME: CAM4 5. CH1 MIRROR: NORMAL 6. CH2 MIRROR: NORMAL 7. CH3 MIRROR: NORMAL 8. CH4 MIRROR: NORMAL 9. TITLE DISPLAY: ON	カメラ 1. CH1 タイトル: CAM1 2. CH2 タイトル: CAM2 3. CH3 タイトル: CAM3 4. CH4 タイトル: CAM4 5. CH1 反転: NORMAL 6. CH2 反転: NORMAL 7. CH3 反転: NORMAL 8. CH4 反転: NORMAL 9. タイトル表示: ON=表示
--	---

- ①~④タイトルの変更  
変更したいチャンネルを選択し「←」を押します。  
該当する文字(アルファベット・記号)を「↑」「↓」で選択します。  
※ カーソルの移動は、「→」「↓」ボタンを使用します。
- ⑤~⑧反転設定  
画面反転したいチャンネルを選択し「←」を押します。  
「↑」「↓」で NORMAL(通常)/H+V(水平垂直)/VERTICAL(垂直)/HORIZONTAL(水平)を選択します。
- ⑨タイトル表示/非表示  
ON=カメラタイトル表示、OFF=カメラタイトル非表示

3. オートシーケンス(自動切替表示)

> AUTO SEQUENCE < 1. CH1: 03 sec 2. CH2: 03 sec 3. CH3: 03 sec 4. CH4: 03 sec 5. QUAD: 03 sec 6. LOSEE AUTO SKIP: ON 7. SEQUENCE MODE: FULL 8. PIP SEQUENCE: PIP 9. PIP POSITION: D	オートシーケンス 1. CH1: 3秒 2. CH2: 3秒 3. CH3: 3秒 4. CH4: 3秒 5. 4分割: 3秒 6. ビデオロス自動スキップ: ON 7. シーケンスモード: フル画面 8. PIP シーケンス: PIP 9. PIP 位置: D
--	--

- ①~⑤各画面と4分割画面表示の切替時間を設定します。  
デフォルト: 3秒  
※OFFを設定すると、表示しません。
- ⑥LOSS AUTO SKIP:ビデオロス自動スキップ機能  
ON:映像信号がない場合、シーケンス表示しません。  
OFF:映像信号がない場合でも、シーケンス表示されます。
- ⑦SEQUENCE MODE:シーケンスモードの画面設定  
FULL:シーケンス表示画面はフル画面(単画面)です。  
PIP:シーケンス表示画面はPIP画面です。
- ⑧PIP SEQUENCE:PIPシーケンス時のシーケンス対象画面設定  
PIP:PIP画面がシーケンス表示です。  
MAIN:メイン画面がシーケンス表示です。
- ⑨PIP表示位置設定


<input type="checkbox"/> PIP:A <input type="checkbox"/> PIP:B <input type="checkbox"/> PIP:C <input type="checkbox"/> PIP:D	デフォルト: D 左図の4パターンから設定します。
--	------------------------------

4. ディスプレイ

> DISPLAY < 1.MULTI SCREEN MODE - QUAD-1 - 2.BORDER TYPE 3.OSD DISPLAY : ON 4.LCD RESOLUTION :1024x768	ディスプレイ 1.マルチスクリーンモード - 4分割1 - 2.ボーダータイプ 3.OSD表示機能:ON =表示 4.画面解像度:1024x768
---	---

①マルチスクリーンモード


以下の分割パターンから選択します。

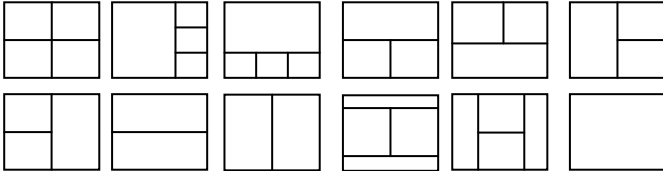

※ カメラ画像は、各パターンによって、実際に表示される範囲が異なります。

- ・ 縦2分割→カメラ画像の左右が表示されない
- ・ 横2分割→カメラ画像の上下が表示されない など

次のサンプル画像を参照ください。

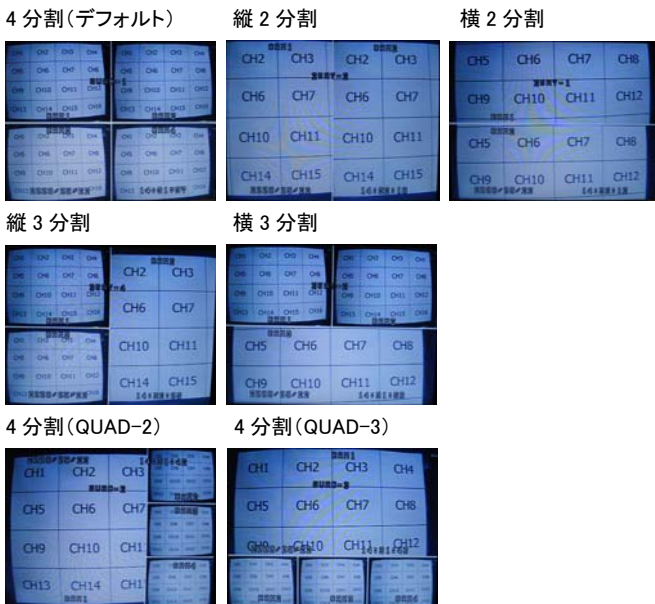

②ボーダータイプ

画面枠の色を選択します。枠なし / 黒 / グレー

③OSD表示機能

画面への表示を ON/OFF 選択します。

④画面解像度を選択します。

1024x768 pixel / 1280x1024 pixel

5. 動き感知

> MOTION DETECTION < 1. CH1: OFF/AREA 2. CH2: OFF/AREA 3. CH3: OFF/AREA 4. CH4: OFF/AREA 5. SENSITIVITY: 15 6. DWELL TIME: ON 7. CALL MODE: FULL 8. BUZZER: 03 sec	動き感知 1. CH1: オフ/エリア 2. CH2: オフ/エリア 3. CH3: オフ/エリア 4. CH4: オフ/エリア 5. 感度: 15 6. 滞留時間: ON 7. コールモード:フル画面 8. ブザー:3秒
--	---

※ 瞬電等で電源が切れた後、再度電源が投入された際には、電源が切れる前の表示モードで再表示されます。



※ 工場出荷状態にする方法: 本体の電源を切ります。MENU ボタンを押しながら電源を入れます。

※ LEDは通常通電時に常時点灯しています。電源電圧降下時などに点滅状態になる場合があります。電源プラグ、電源本体、商用電源電圧などをご確認ください。

■製品仕様 TQS-C4E(Rev.6)



ビデオ入力	4BNC
モニター出力	2BNC
出力解像度	1024x768, 1280x1024
画面表示	1分割フルスクリーン、4分割他 多彩な分割モード(上図参照) シーケンス表示 PIP(ピクチャー・イン・ピクチャー)表示
各種機能	時計、動き感知
外形寸法	W130 x H44 x D125(+10) mm
重量	0.5kg
使用電圧	DC12V 0.8A ~ DC18V 0.5A
消費電力	5W 以下
付属電源アダプタ	DC12V 1A 2ピン(センタープラス)
入力	AC100V~240V 50/60Hz 0.3A
出力	DC12V 1A
動作環境温度	-10℃~50℃
動作環境湿度	20~85% RH

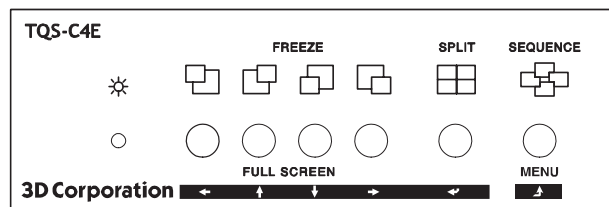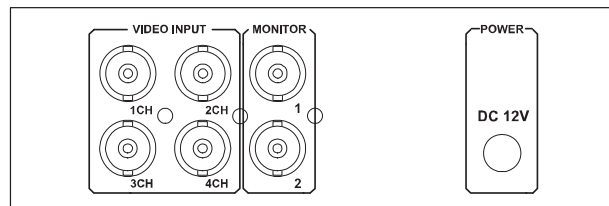

以上